


# AC-tiveMaster Digital

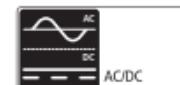

LC-Display

SINGLE-POLE  
PHASE TESTPHASE  
DETECTION

AC/DC

CIRCUIT  
CHECKERFUNCTION  
TEST

FLASHLIGHT

DE	02
GB	08
NL	14
DK	20
FR	26
ES	32
IT	38
PL	44
FI	50
PT	56
SE	62
NO	68
TR	74
RU	80
UA	86
CZ	92
EE	98
LV	104
LT	110
RO	116
BG	122
GR	128



Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen gut aufbewahren.

## Funktion/Verwendung

Spannungs- und Durchgangstester zur automatischen Messung von Wechsel- (AC) und Gleichspannungen (DC). Mit dem Gerät kann ein Einzelphasentest und ein Drehfeldtest mit Anzeige der Phasenrichtung durchgeführt werden. Die Anzeige erfolgt über ein LC-Display und ein akustisches Signal.

## Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Messung, dass der zu prüfende Bereich (z.B. Leitung) und das Prüfgerät in einwandfreiem Zustand sind. Testen Sie das Gerät an bekannten Spannungsquellen (z.B. 230 V-Steckdose zur AC-Prüfung oder Autobatterie zur DC-Prüfung). Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen.
- Beim Umgang mit Spannungen größer 25V AC bzw. 60V DC ist besondere Vorsicht geboten. Beim Berühren der elektrischen Leiter besteht bei diesen Spannungen bereits eine lebensgefährliche Stromschlaggefahr. Seien Sie besonders vorsichtig ab Aufleuchten der 50V-Leuchtdiode.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die durch leitende Partikel belastet sind oder in denen es zu vorübergehender Leitfähigkeit durch auftretende Feuchtigkeit (z.B. durch Kondensation) kommt.
- Ist das Gerät mit Feuchtigkeit oder anderen leitfähigen Rückständen benetzt, darf unter Spannung nicht gearbeitet werden. Ab einer Spannung von 25V AC bzw. 60V DC besteht durch die Feuchtigkeit eine erhöhte Gefahr lebensgefährlicher Stromschläge. Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der Verwendung. Achten Sie beim Außeneinsatz darauf, dass das Gerät nur unter entsprechenden Witterungsbedingungen bzw. bei geeigneten Schutzmaßnahmen eingesetzt wird.
- Führen Sie Messungen in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen nicht alleine und nur nach Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft durch.
- Das Gerät muss vor dem Öffnen der Batteriefachabdeckung von allen Stromquellen getrennt werden.

- Das Gerät darf nicht länger als 30 Sekunden an Spannungen angelegt werden.
- Fassen Sie das Gerät nur an den Handgriffen an. Die Messspitzen dürfen während der Messung nicht berührt werden.
- Arbeiten Sie nach Möglichkeit nicht alleine.
- Das Gerät nur in der richtigen Überspannungskategorie einsetzen (ohne Schutzkappe CAT II 1000 V; mit Schutzkappe CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symbole



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung:  
Durch ungeschützte, spannungsführende Bauteile im Gehäuseinneren kann eine ausreichende Gefahr ausgehen, Personen dem Risiko eines elektrischen Schlags auszusetzen.



Warnung vor einer Gefahrenstelle




Schutzklasse II: Das Prüfgerät verfügt über eine verstärkte oder doppelte Isolierung.

**CAT II** Überspannungskategorie II: Einphasige Verbraucher, welche an normalen Steckdosen angeschlossen werden; z.B.: Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge.


**CAT III** Überspannungskategorie III: Betriebsmittel in festen Installationen und für solche Fälle, in denen besondere Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit der Betriebsmittel gestellt werden, z.B. Schalter in festen Installationen und Geräte für industriellen Einsatz mit dauerndem Anschluss an die feste Installation.

**CAT IV** Überspannungskategorie IV: Geräte für den Einsatz an oder in der Nähe der Einspeisung in die elektrische Installation von Gebäuden, und zwar von der Hauptverteilung aus in Richtung zum Netz hin gesehen, bestimmt, z.B. Elektrizitätszähler, Überstromschutzschalter und Rundsteuergeräte.

## 1 Einsetzen der Batterien

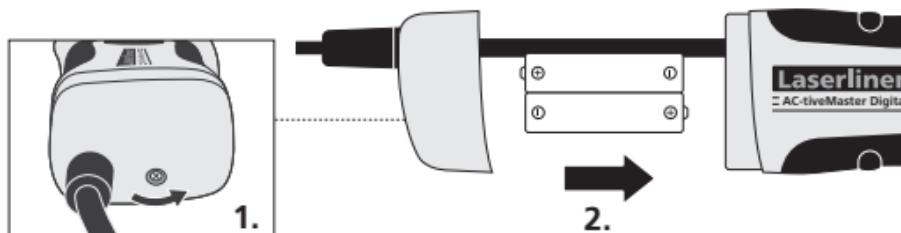

Das Gerät ist nach Einsetzen der Batterien direkt betriebsbereit. Es verfügt über keinen gesonderten Ein-/Aus-Schalter und ist somit immer aktiv. Ab einer Messspannung von 50V arbeitet das Gerät im Notbetrieb auch ohne Batterie.

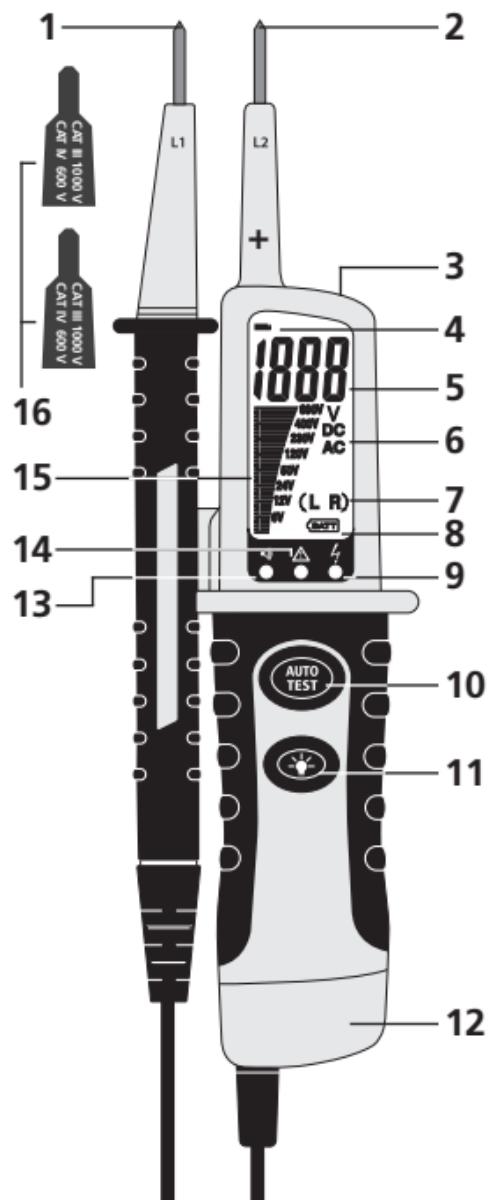

- 1 Meßspitze -
- 2 Meßspitze +
- 3 Taschenlampe
- 4 Polaritätsanzeige
- 5 Numerische Anzeige
- 6 Spannungsart AC/DC
- 7 Drehfeldrichtung links / rechts
- 8 Batterieladung gering
- 9 LED Phasenanzeige einpoliger Spannungstest
- 10 Selbsttest
- 11 Taschenlampe Ein/Aus
- 12 Batteriefach
- 13 LED Durchgangsprüfung
- 14 Spannungswarnung > 50 V
- 15 Bargraph-Anzeige
- 16 Schutzkappen für CAT III 1000V / CAT IV 600V


## 2 Funktionsprüfung / Selbsttest

- Testen Sie den Spannungsprüfer an bekannten Spannungsquellen
- Verbinden Sie die Meßspitzen (1) und (2). Die LED für den Durchgangstest (13) leuchtet und ein Signal ertönt.
- Drücken Sie die Taste „AUTOTEST“. Bei erfolgreichem Test leuchtet die LED für den Durchgangstest (13) auf, alle Segmente des Bargraphen und ein Signal ertönt.

## 3 Spannungsprüfung



Um die Schutzklasse CAT III 1000 V bzw. CAT IV 600 V zu erreichen, sind die beiliegenden Schutzkappen auf bei Messspitzen auszustecken.

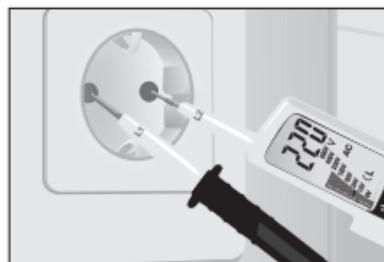

Nehmen Sie das Basisgerät (+) in die rechte Hand und die zweite Prüfspitze (-) in die linke Hand. Führen Sie nun die Meßspitzen an die zu prüfenden Kontakte (z.B. Leitung, Steckdose, etc.).

- Der Spannungsprüfer ist ab einer Spannung von > 4,5 V automatisch aktiv und zeigt die gemessene Spannung numerisch und als Bargraph an.

## 4 Einpolige Phasenprüfung


- Kontaktieren Sie mit Messspitze L2 den zu testenden Leiter, L1 bleibt während der Messung frei. Wenn am Leiter eine Wechselspannung anliegt, leuchtet die LED (9).
- Die einpolige Phasenprüfung ist nur möglich, wenn Batterien eingelegt und in gutem Zustand sind.
- Die einpolige Phasenprüfung kann ab einer Wechselspannung von ca. 100V AC durchgeführt werden.
- Bei der Bestimmung des Außenleiters mittels der einpoligen Phasenprüfung kann die Anzeige-Funktion durch bestimmte Bedingungen beeinträchtigt werden (z.B. bei isolierenden Körperschutzmitteln oder an isolierten Standorten).



Die einpolige Phasenprüfung ist nicht zur Prüfung auf Spannungsfreiheit geeignet. Zu diesem Zweck ist die zweipolare Phasenprüfung erforderlich.


## 5 Bestimmung der Drehfeldrichtung

Rechtsdrehfeld

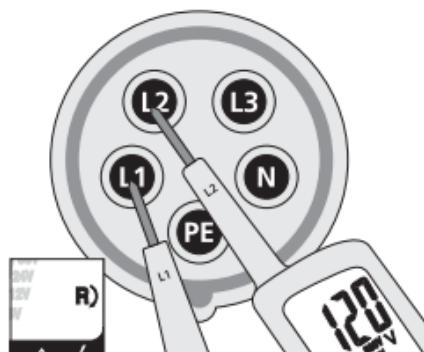

Erscheint im Display das Symbol **R** (7), ist die mutmaßliche Phase L1 die tatsächliche Phase L1 und die mutmaßliche Phase L2 die tatsächliche Phase L2.

Linksdrehfeld

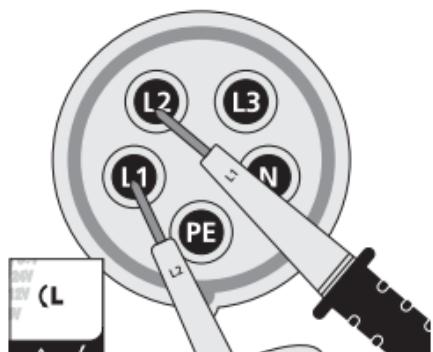

Erscheint im Display das Symbol **L** (7) auf, ist die mutmaßliche Phase L1 die tatsächliche Phase L2 und die mutmaßliche Phase L2 die tatsächliche Phase L1.



Bei der Gegenprobe mit vertauschten Prüfspitzen muss das entgegengesetzte Symbol leuchten.

## 6 Taschenlampe

Um die Taschenlampe einzuschalten, halten Sie die Taste 10 gedrückt. Das Licht schaltet sich automatisch wieder ab, sobald die Taste losgelassen wird.

## 7 Kalibrierung

Der Spannungstester muss regelmäßig kalibriert und geprüft werden, um die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten. Wir empfehlen ein Kalibrierungsintervall von einem Jahr.

## EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Technische Daten

Spannungsbereich	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-Display / Auflösung	3,5 Stellen, 1999 digits / 1 V AC/DC
Toleranz	-30%...0% des Ablesewertes
Toleranz num. Anzeige	V DC: +1,0% of reading +3 digit V AC: +1,5% of reading +5 digit
Spannungserkennung	automatisch
Polaritätserkennung	gesamter Bereich
Bereichserkennung	automatisch
Ansprechzeit	2-3 Sekunden
Frequenzbereich	50/60Hz
Spitzenstrom (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Einschaltdauer	ED = 30s / 10 min.

## Einpolige Phasenprüfung

Spannungsbereich	100 ... 690 V AC
Frequenzbereich	50/60Hz

## Durchgangsprüfung

Widerstandsbereich	< 300 kΩ
Prüfstrom	<5µA
Überspannungsschutz	690 V AC/DC

## Drehfeldrichtungsanzeige

Spannungsbereich (LED's)	100 ... 400V
Frequenzbereich	50/60Hz
Stromversorgung	2 x 1,5 Typ AAA, LR03, Alkali
Arbeitstemperatur	-10°C ... 55°C
Feuchtigkeit	max. 85% relative Luftfeuchte
Überspannungskategorie	CAT II 1000 V mit Schutzkappe: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP 64
Gewicht	230 g
Prüfnormen	EN 61243-3; EN 61326

Technische Änderungen vorbehalten. 12.11.



Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices“ completely. Follow the instructions they contain. Safely keep these documents for future reference.

## Function/Application

Voltage and continuity tester for automatic measurement of AC (alternating current) and DC (direct current) voltages. The device can be used to perform a single-phase test and a rotating field test while also indicating the phase direction. The information is indicated by means of an LED display and an acoustic signal.

## Safety instructions

- The device must only be used in accordance with its intended purpose and within the scope of the specifications.
- Before every measurement make sure that the area to be checked (e.g. line) and the tester are in perfect operating condition. Test the device by connecting it to known voltage sources (e.g. a 230 V socket in the case of AC testing or a car battery in the case of DC testing). Stop using the device if one or a number of its functions fails.
- If you are working with voltages higher than 25 V AC/60 V DC, exercise extreme caution. Touching the electrical conductors at such voltages poses a risk of life-threatening electric shocks. Take particular care if the 50V warning LED is on.
- Do not use the device in environments in which there are conductive particles or where the occurrence of moisture (in the form of condensation, for example) can create transient conductivity.
- If the device comes into contact with moisture or other conductive residue, work must not be carried out under voltage. At and above voltages of 25 V AC/60 V DC, the presence of moisture creates the risk of life-threatening electric shocks. Clean and dry the device before use. When using the device outdoors, make sure that the weather conditions are appropriate and/or that suitable protection measures are taken.
- If you are taking measurements in the hazardous vicinity of electrical installations, do not work alone and seek guidance from an electrically skilled person before starting work.

- Isolate the device from all current sources before opening the battery compartment cover.
- The device must not be connected to voltages for longer than 30 seconds.
- Hold the device by the grip sections only. Do not touch the test prods during measurement.
- If possible, do not work alone.
- Use the device only in the correct overvoltage category (without protective cover CAT II 1000 V; with protective cover CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symbols



Hazardous electrical voltage warning:  
Unprotected live components inside the device housing may pose a risk of electric shock.



Danger area warning




Protection class II: The test device has reinforced or double insulation.

**CAT II** Overvoltage category II: Single-phase consumers that are connected to standard sockets, e.g. household appliances, portable tools.


**CAT III** Overvoltage category III: Equipment in fixed installations and for applications where specific requirements with regard to the reliability and availability of equipment have to be met, e.g. circuit-breakers in fixed installations and devices used in industrial applications which are permanently connected to the fixed installation.

**CAT IV** Overvoltage category IV: Devices such as electricity meters, overcurrent circuit breakers and ripple-control units, which are intended for use at or near the infeed into the electrical installation of buildings, and specifically from the main distribution to the supply system.

## 1 Insertion of batteries

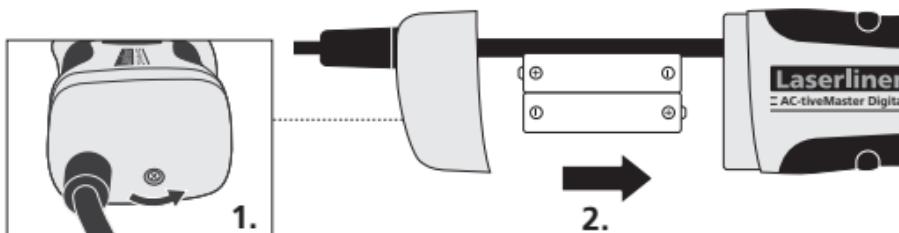

The device is ready for use immediately once the batteries have been inserted. It does not have a separate ON/OFF switch and is therefore always active. As from a measuring voltage of 50 V, the device operates in emergency mode even without batteries.

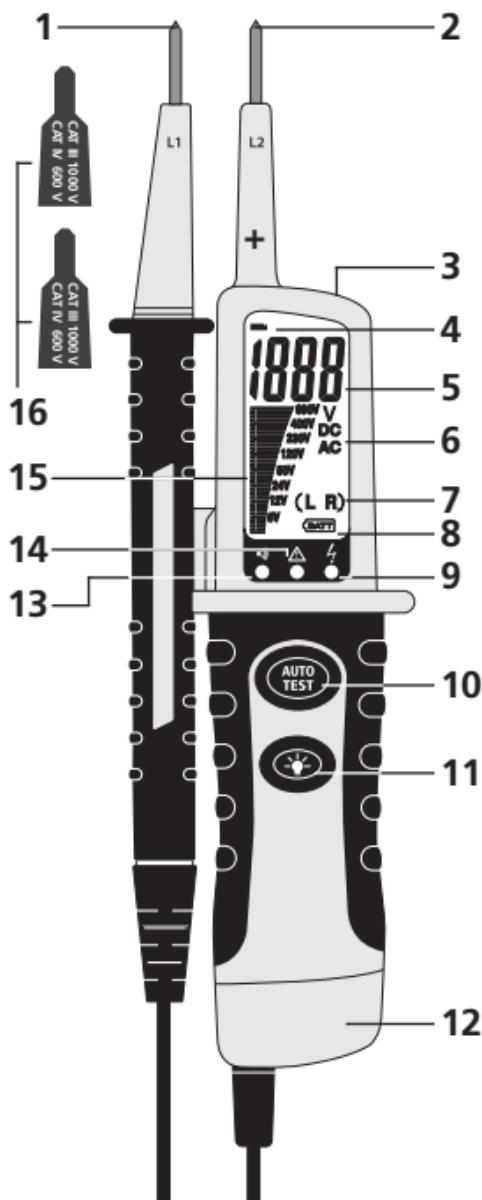


## 2 Functional test/Self-test

- Test the voltage tester by applying it to familiar voltage sources
- Connect test prods (1) and (2). The LED for the continuity test (13) lights up and a signal sounds.
- Press the „AUTOTEST“ button. On successful completion of the test, the LEDs for the continuity test (13) as well as all segments of the bar graph light up and a signal sounds.

## 3 Voltage test



To achieve the protection class CAT III 1000 V and CAT IV 600 V the protective covers must be placed over the test prods.

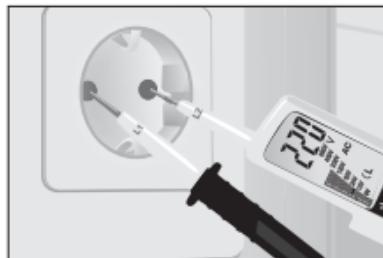

Hold the base device (+) in your right hand and the second test prod (-) in your left hand. Now apply the test prods to the contacts to be tested (line, socket, etc.).

- The voltage tester is automatically active as from a voltage of > 4.5 V and shows the measured voltage both numerically and as a bar graph.

## 4 Single-pole phase test


- Make contact with the conductor to be tested with test prod L2, L1 remains free during the measurement. The LED (9) will light up if an AC voltage is applied on the conductor.
- The single-pole phase test can only be performed with fully charged batteries inserted.
- The single-pole phase test can be carried out as from an AC voltage of approx. 100 V AC.
- When the single-pole phase test is carried out on the outer conductor, the indicator function may be adversely affected under certain conditions (e.g. when insulating personnel protective equipment is used or at insulated locations).



The single-pole phase test is not suitable for checking for zero voltage. To do this, you need to carry out a two-pole phase test.


## 5 Determining the direction of the rotating field

Clockwise rotating field

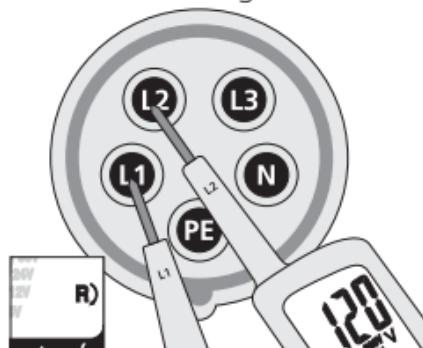

If the symbol **R** (7) appears in the display, this means that the presumed phase L1 is actually phase L1 and the presumed phase L2 is actually phase L2.

Anticlockwise rotating field

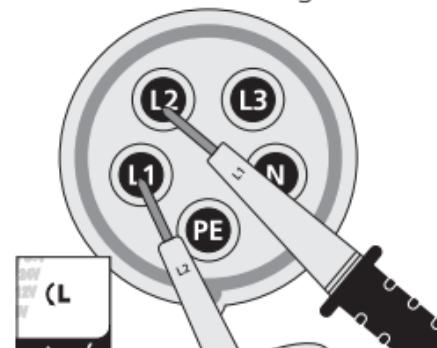

If the symbol **L** (7) appears in the display, this means that the presumed phase L1 is actually phase L2 and the presumed phase L2 is actually phase L1.



When you crosscheck this by switching round the test prods, the opposite symbol should light up instead.

## 6 Battery lamp

To switch on the battery lamp, press and hold down button 10. The light switches itself off automatically as soon as the button is released.

## 7 Calibration

The voltage tester needs to be calibrated and tested on a regular basis to ensure it produces accurate measurement results. We recommend carrying out calibration once a year.

## EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU.



This product is an electric device and must be collected separately for disposal according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment.



Further safety and supplementary notices at:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Technical data

Voltage range	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC display / resolution	3.5 places, 1999 digits / 1 V AC/DC
Tolerance	-30%...0% of reading
Tolerance, num. display	V DC: +1.0% of reading +3 digits V AC: +1.5% of reading +5 digits
Voltage detection	Automatic
Polarity detection	Entire range
Range detection	Automatic
Response time	2-3 seconds
Frequency range	50/60Hz
Peak current (AC/DC)	<=(3 mA/2.5 mA)
ON time	ON time = 30 s/10 min.

## Single-pole phase test

Voltage range	100 to 690 V AC
Frequency range	50/60 Hz

## Continuity test


Resistance range	< 300 kΩ
Testing current	<5µA
Overvoltage protection	690 V AC/DC

## Indication of rotating field direction

Voltage range (LEDs)	100 to 400 V
Frequency range	50/60 Hz
Power supply	2x 1.5 Type AAA, LR03, alkaline
Operating temperature	-10°C ... 55°C
Humidity	Max. 85% relative air humidity
Overvoltage category	CAT II 1000 V with protective cover: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Pollution degree	2
Degree of protection	IP64
Weight	230 g
Test standards	EN 61243-3; EN 61326

Subject to technical alterations. 12.11.

# AC-tiveMaster Digital

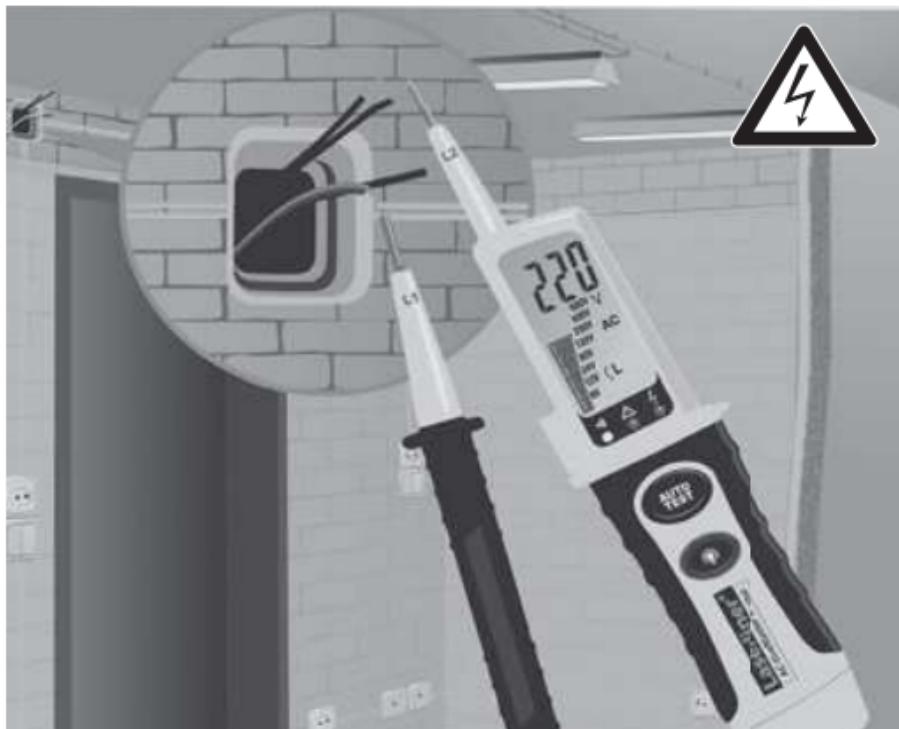

## SERVICE



**Umarex GmbH & Co KG**

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

[laserliner@umarex.de](mailto:laserliner@umarex.de)

083.025A / Rev.1211

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



**Laserliner®**  
Innovation in Tools